

Model	Sorento [BL]()
Group	Fuel System(14)
TSB No.	KCR08-14-P102-BL
Published	8/25/2008
TSB Type	Service Action
Area & Distributor	Asia, Pacific, South America, C.America, West Europe, East Europe, Middle East, Africa

Subject

**ЗАМЕНА БОЛТА ХОМУТА ФОРСУНКИ
(ИЗМЕНЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ KCE08-14-P101-BL)(TSB No. In English : KCE08-14-P102-BL)**

1. Description

Этот бюллетень заменяет предыдущий бюллетень KCE08-14-P101-BL, где в разделе "Информация о деталях" количество деталей изменено с 4 до 1 шт.

■ Признак неисправности/состояние

На некоторых автомобилях Sorento (BL) с дизельным двигателем возможна поломка болта хомута форсунки.



A: Сломанная головка болта хомута форсунки, B: Болт хомута форсунки

■ Причина

Неправильный момент затяжки болта хомута форсунки

■ Способ исправления

Замените болты хомутов форсунок всех затронутых автомобилей на новые.

2. Applicable Vehicles

- Модель: Sorento (BL) с двигателем A-2,5 л VGT
- Затронутые даты выпуска автомобиля: с мая 2006 г. по 14 февраля 2008 г.
- Затронутый диапазон кодов VIN: с KNEJC524865599618 по KNEJC524885850746
- # Подробная информация находится в приложенном списке кодов VIN.
- Район: все страны, за исключением стран Северной Америки

3. Parts Information

■ ТРЕБУЕМАЯ ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ДЕТАЛИ	ФОТОГРАФИЯ	КОЛ-ВО
--------------	----------	------------	--------

ДЕТАЛИ			
Болт хомута форсунки	33816-4A001QQK		1 шт.

4. Operation Code And Time

Код операции	Название операции	ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (н/ч)	Характер	Причина
080010R0 (порт)	Замена болта хомута форсунки	0.2	*N59	**C29
080010R1 (дилер)				

*N 59: поломка, трещина

**C 29: неправильный момент затяжки

5. Service Procedure

1) Снимите крышку двигателя.

2) Замените четыре болта (А) хомутов форсунок.

- Момент затяжки: 2,9 ~ 3,4 кгс•м

(28,4~33,3 Н•м, 21,0~24,6 фунт-силы•фут)

Внимание)

Для соблюдения требований по моменту затяжки затягивать болты хомутов форсунок следует динамометрическим ключом.

3) Установите крышку двигателя.

